

前言

- 非常感谢使用本公司生产的单色无纸记录仪！
- 本手册提供对单色无纸记录仪使用时关于性能指标、安装接线、运行操作、参数设置、故障诊断等方面的方法，在使用单色无纸记录仪之前，敬请仔细阅读本手册，正确掌握使用方法后再进行具体操作，避免由于错误操作造成不必要的损失。
- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时翻阅处，以便操作时参照。

声明


- 本手册内容因功能和性能升级等有修改时，恕不另行通知。
- 本手册内容严禁全部或部分转载、复制。
- 本公司力保本手册内容正确无误，如您发现有不妥或错误之处，请与我们联系。

版本


MR20E09C16X

装箱物品

打开包装箱后在您使用之前请确认以下事项。一旦您收到的产品、数量有误或外观上有物理损坏时，请与我公司或销售网点联系。

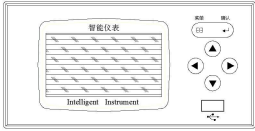

单色无纸记录仪

 

安装支架



使用说明书



产品合格证/保修卡



数据管理软件光盘

序号	名称	单位	数量	备注
1	单色无纸记录仪	台	1	
2	说明书	本	1	
3	安装支架(含螺钉)	根	2/4	带打印一体时为 4
4	产品合格证/保修卡	份	1	
5	上位机软件(光盘)	张	1	
6	优盘	个		可选配件
7	RS-232C 通讯线	根		可选配件
8	RS-232C/485 转换模块	个		可选配件
9	RS-232C/CAN 转换模块	个		可选配件
10	微型打印机(含其附件)	台		可选, 打印一体时含

注意事项

- 开箱时如发现仪表因运输而致的破损，请与厂家联系
- 本系列仪表适用于一般工业场合，如有特殊的使用要求请另行设置保护装置
- 为了您和仪表的安全，请勿带电安装。请使用额定电压的供电电源，正确接线，妥善接地，接通电源后，请不要触摸仪表后部的接线端子，以防触电
- 仪表请安装在室内，安装位置请保证通风顺畅（以防仪表内部温度过高），避开风雨和太阳直射，切勿在下列场合中安装：
 - ⊙ 温度和湿度超过使用条件的场合
 - ⊙ 有腐蚀性、可燃性或爆炸性气体的场合
 - ⊙ 有大量粉尘、盐及金属粉末的场合
 - ⊙ 水、油及化学液体易溅射到的场合
 - ⊙ 有直接振动或冲击的场合
 - ⊙ 电磁发生源的场合
- 仪表在靠近电源动力线、强电场、强磁场、产生静电、噪声或交流接触器等干扰的场合应采取相应的屏蔽措施
- 为避免测量误差，传感器是热电偶时，请使用相应的补偿导线
传感器是热电阻时，要使用三根规格相同而且电阻值小于 10Ω 的铜导线，否则会造成测量误差
- 为延长仪表的使用寿命，请定期进行保养和维护。请勿自行维修和拆卸仪器。擦拭仪表时请用干净软布，切勿蘸取酒精、汽油等有机溶剂清扫，可能造成变色或变形
- 如果仪表有进水、冒烟、异味、异响等情况时，请立即切断供电电源，停止使用并及时与供货商或我公司取得联系

目 录

第一章 技术指标 -----	6
第二章 安装接线 -----	9
2.1 仪表尺寸-----	9
2.2 开孔尺寸-----	9
2.3 仪表安装-----	10
2.4 仪表接线-----	11
2.4.1 接线方法-----	11
2.4.2 端子说明-----	12
2.4.3 接线示意图-----	12
2.4.4 交/直流电源输入接线-----	13
2.4.5 输入/输出信号接线-----	13
2.4.6 变送器接线-----	14
2.4.7 继电器触点输出接线-----	14
2.4.8 通讯接口定义及接线-----	15
第三章 基本操作及运行画面 -----	16
3.1 键盘功能-----	16
3.2 使用模式-----	16
3.3 总貌画面-----	17
3.4 数显画面-----	17
3.5 实时趋势-----	18
3.6 历史趋势-----	19
3.7 通讯组态及打印画面-----	20
3.7.1 通讯组态-----	20
3.7.2 打印画面-----	20
3.8 报警列表-----	21
3.9 数据备份-----	22
3.10 掉电列表-----	23

第四章 组态及辅助操作	24
4.1 组态及系统组态	24
4.1.1 组态	24
4.1.2 系统组态	24
4.2 输入组态	26
4.2.1 报警组态	27
4.3 输出组态	28
4.4 辅助界面	29
第五章 故障分析及排除	30
第六章 服务指南	31
附录一 带打印一体记录仪安装接线说明	32
附录 1.1 仪表尺寸	32
附录 1.2 接线示意图	32
附录 1.3 参数设置	33
附录 1.4 打印操作	34

第一章 技术指标

■ 显示

屏幕： 128*64点阵单色液晶显示器（LCD）

精度： 实时显示： $\pm 0.2\%$ F.S.

追忆精度： $\pm 0.2\%$ F.S.

注意

- ◎ 热电偶应去掉冷端误差。

■ 处理器

采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核，可同时实现多路信号采集、记录、显示和多路报警

■ 存储模块

采用大容量并行NAND FLASH闪存芯片存贮历史数据，采用串行FRAM存储芯片存贮系统配置参数等关键信息

■ 输入功能

输入规格： 全隔离万能输入，最大支持4路模拟量输入

电压输入： 0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV

电流输入： 0-10mA、4-20mA、0-20mA

电阻输入： Res

频率输入： 频率信号（PI）（频率范围：0-5000HZ，最大频率范围可定制）

热电阻： PT100、Cu50、G53、Cu100、BA1、BA2（要求三线电阻平衡，引线电阻 $< 10\Omega$ ）

热电偶： S、B、K、T、R、E、N、J

辐射高温计： F1、F2

钨铼： WRe3-25、WRe5-26

注意

- ◎ 其它输入信号（如开关量输入（DI）、脉冲量输入（PI））或分度号（如 PT1000）需在订货时注明。

■ 输出功能

配电输出：可支持给变送器集中配电+24VDC，配电<60mA（最大负载能力可定制），支持多种规格集中配电（如 12VDC、5VDC 配电输出）

变送输出：最多支持 2 路通道的 4-20mA 标准电流变送输出，负载能力 750Ω（最大），方便了显示仪表或 DCS/PLC 的采集，实现了信号的长距离传输

继电器报警输出：最多支持 4 路继电器报警输出，触点容量 1A@250VAC/1A@30VDC（触点容量可定制），可组态上上限、上限、下限、下下限报警

■ 通讯打印

通讯接口：RS232C 或 RS485，支持 Modbus RTU 协议，波特率 ---（4800、9600、19200、38400、57600）

打印接口：RS232C 直接连接微型打印机，波特率 1200

■ 记录功能

记录容量：64/128/192/248MB（FLASH 容量可选择）

记录间隔：1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240 秒可选

记录时间：记录时间的长短与 FLASH 存储器容量、输入点数、记录间隔有关，计算公式如下（代入数值的单位要与公式中一致）：

$$\text{记录天数} = \frac{\text{FLASH容量(MB)} \times 1024 \times 1024 \times \text{记录间隔(秒)}}{\text{通道数} \times 16 \times 24 \times 3600} (\text{天})$$

■ 数据转存

数据备份和转存：支持 USB 1.1、2.0 优盘，支持 1G 到 32G 的 U 盘进行数据转存，可兼容市面上绝大多数的 U 盘

■ 供电电源

供电电源：220VAC，50HZ 交流电源供电；支持 24VDC（18VDC-36VDC）直流电源供电；支持 12VDC（9VDC-18VDC）直流电源供电，直流供电需在订货时注明

■ 保护功能

断电保护：内置存储器保护参数和历史数据，断电后永久保存

时钟保护：集成硬件时钟，掉电后也能准确运行

■ 误差精度

热电偶冷端补偿误差： $\pm 2^{\circ}\text{C}$

时钟误差： ± 2 秒/天

■ 外部环境

工作环境： 温度 $0\sim 50^{\circ}\text{C}$ （避免日光直射），相对湿度 $0\sim 85\%\text{R.H}$ （无凝结）

运输和存储环境：温度 $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ （避免日光直射），相对湿度 $0\sim 95\%\text{R.H}$ （无凝结）

海拔高度： $<2000\text{m}$ ，特殊规格除外

注意

- ⊙ 禁止在易燃、腐蚀性环境下工作。

■ 仪表净重

净重： $\leq 1.0\text{Kg}$ （带打印一体无纸记录仪时则为 2.0Kg ）


■ 技术指标说明

注意


- ⊙ 技术指标为本系列仪表通用指标，功能配置请以实物为准。
- ⊙ 技术指标若有与实物仪表不相一致时，请以实物为准。

第二章 安装接线

2.1 仪表尺寸

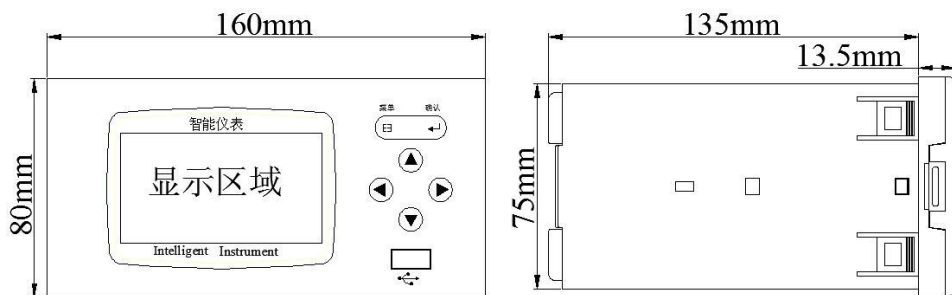


2.2 开孔尺寸

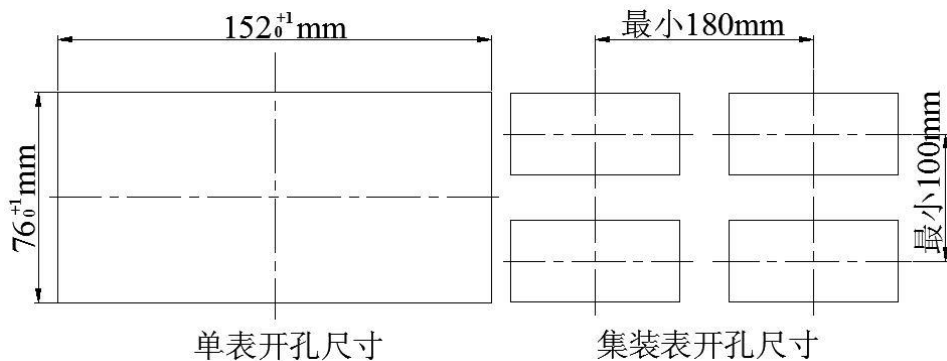

注意

- ⊙ 当集装表安装时，应参考上图中推荐的仪表间最小间距，以保证必要的散热及装卸空间。

2.3 仪表安装

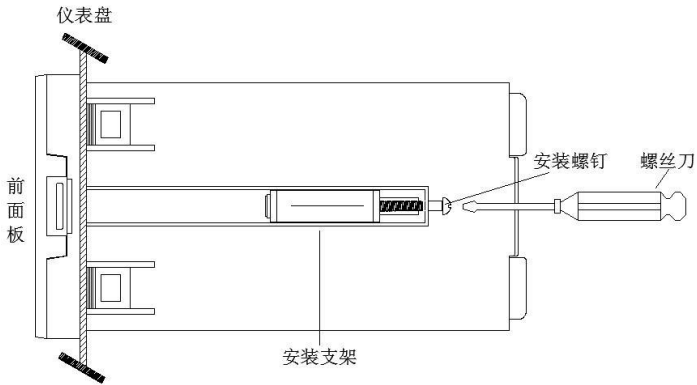

安装方法：

- ⊙ 步骤 1：将仪表从安装面板（请使用钢板）前方推入安装孔中。其中安装面板厚度为（1.5~10）mm。
- ⊙ 步骤 2：用仪表所带的安装支架如上图所示安装（仪表左右两侧各安装一个支架，仪表盘安装支架所用螺丝是 M3 标准螺丝）。
- ⊙ 步骤 3：仪表表体安装完毕后，即可进行信号线和电源线的连接。

 
注意

- ⊙ 安装本仪表时请不要左右倾斜，尽量水平安装（可后倾 $<30^{\circ}$ ）。

2.4 仪表接线

2.4.1 接线方法

建议用带绝缘套的 U 型压线端子（端子均为 M3.5 螺钉）。



为提高仪表的安全性，接线时请遵守下述警告：


注意

- ⊙ 为防止触电，请在接线前确认供给电源已切断。
- ⊙ 为防止火灾，请使用双重绝缘线（电源线建议使用截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$ 的导线；继电器输出接线需耐电压性强，截面积 $\geq 0.5\text{mm}^2$ 的导线）。
- ⊙ 在电源回路中请设置空气开关，将本表与总电源隔开。
- ⊙ 牢固地拧紧端子螺丝。拧紧力矩： $0.5\text{N}\cdot\text{m}$ （ $5\text{kgf}\cdot\text{cm}$ ）。
- ⊙ 在接好电源线后应接上电源检查仪表是否正常，在此之前请勿连接信号线，待确认仪表能够正常工作之后，断开电源再进行信号线的连接。
- ⊙ 测量回路与电源回路需分开铺设，测量对象最好不是干扰源，一旦无法避免，请将测量对象和测量回路绝缘，并将测量对象接地。
- ⊙ 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线较好。
- ⊙ 对于电磁感应产生的干扰，将测量回路接线等距离密集绞接较好。
- ⊙ 如果将输入接线与其他仪表并联，会相互影响测量值。不得已需要并联时需注意在运行中请不要开关其中一个仪表的电源，这样会对其他仪表产生不良影响。热电阻原理上不能并联，电流信号原理上不能并联。
- ⊙ 铂电阻输入时每根引线电阻应小于 10Ω （引线阻值相同）。

2.4.2 端子说明

端子名称	说明
AC_L、AC_N、  或为+、-、NC	AC_L 为交流电源相线端，AC_N 为交流电源零线端，  为接地端，+为直流电源正端，-为直流电源负端，直流供电时请在订货时注明
B、C、D	信号输入端或输出端
PI+、PI-	脉冲量输入正端、负端
AO+、AO-	模拟量电流输出正端、负端
PW+、PW-	馈电输出正端、负端
A/TX、B/RX、GND	RS232C 通讯接口/串口打印接口(RXD 为仪表信号接收端，TXD 为仪表信号发送端,GND 为信号地端)；RS485 通讯接口（A 为差分正端、B 为差分负端）
K1~K2	继电器输出接口，规格 1A /250VAC@1A /30VDC


2.4.3 接线示意图

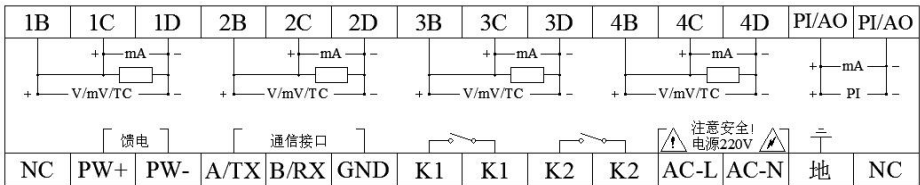

注意

- ⊙ 本说明给出的为基本接线图，当仪表功能与基本接线图相冲突时，请以实物为准。


2.4.4 交/直流电源输入接线

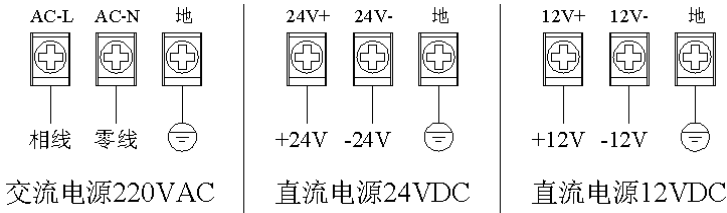

注意

- ⊙ 工程现场选择的电源输入方式必须与仪表本身提供的电源输入方式相一致。
- ⊙ 工程现场的供电电压须限制在仪表的承受电压范围内。


2.4.5 输入/输出信号接线

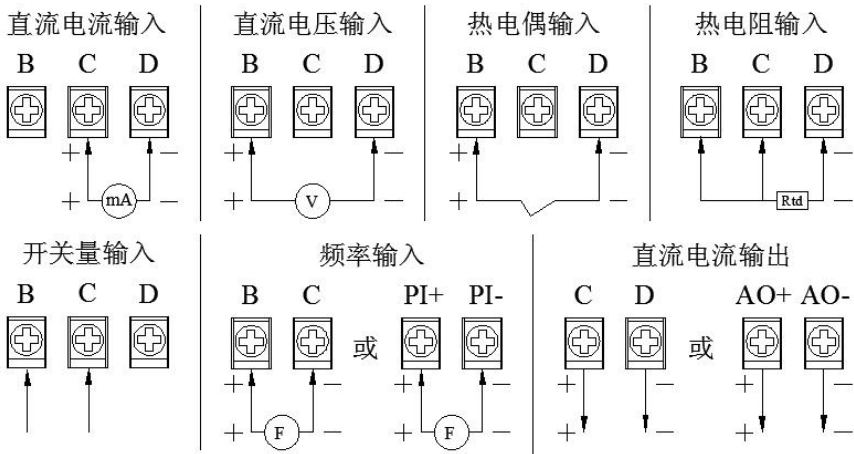


注意

- ⊙ 开关量输入需在订货时说明，一旦某通道输入信号为开关量信号时，此通道将不再支持模拟量、热电阻、热电偶等信号。
- ⊙ 其他信号如 Pt1000、0-10V 等需在订货时说明。

2.4.6 变送器接线

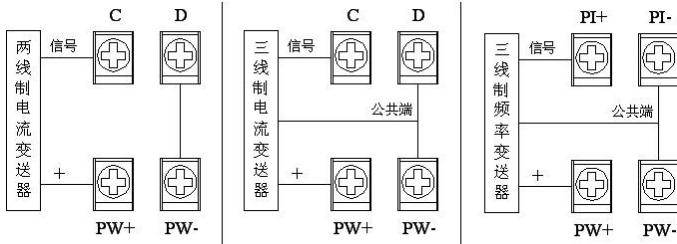

变送器接线方式（仪表馈电）

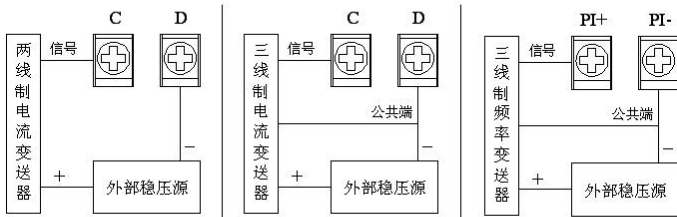


变送器接线方式（外接稳压源）

注意

- ⊙ 本机默认 24VDC 馈电出厂，其他规格出厂请在订货时注明。
- ⊙ 当变送器功耗超过本机馈电负荷能力时请用外部稳压源供电。

2.4.7 继电器触点输出接线

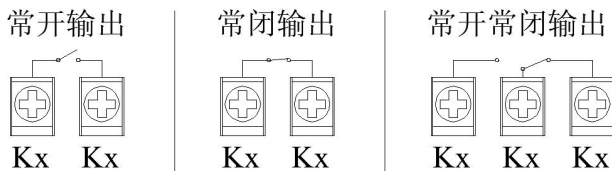

注意

- ⊙ 接线导线截面积:0.5~2.5mm²，转矩:50Nm。本机默认常开方式出厂，其他方式出厂请在订货时注明。
- ⊙ 本机默认触点容量为 1A@250VAC/1A@30VDC，其他更高触点容量出厂请在订货时注明。


2.4.8 通讯接口定义及接线

■ 通讯接口

通讯接口	RS232C	RS485
A/TX	RXD	A(+)
B/RX	TXD	B(-)
GND	CGND	/


■ RS-232C 接线

用户只需将所配备的 RS-232C 通讯线的一端接于仪表 RS-232C 接口，另一端与便携机（或 PDA）串行口相连，便可实现 RS-232C 通讯连接，通讯线请用屏蔽双绞线制作，通讯线长度不能超过 10 米。

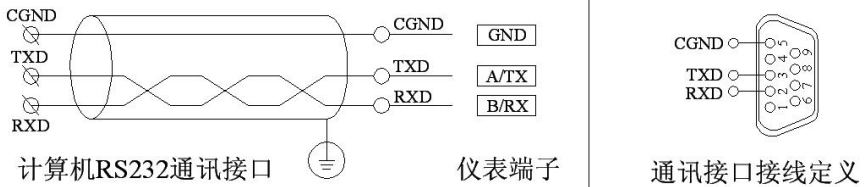

■ RS-485 连接方式

通讯线需采用屏蔽双绞线（通讯长度勿超过 1000 米），其一端通过 RS-232C/485 转换模块接到计算机的串行通信口，另一端接到仪表的 485 通讯端子，连接方式如下图示：

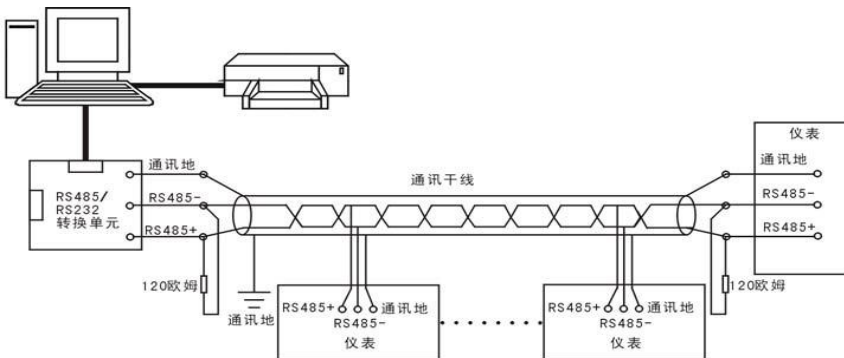

第三章 基本操作及运行画面


3.1 键盘功能

符号	名称	功能
	菜单键	切换主显示页面或小数点位数等
	向左键	切换通道或向前移动光标等
	向右键	切换时标或向后移动光标等
	向上键	切换选择或调整数据等
	向下键	切换选择或调整数据等
	确认键	确认输入
	组合键	进入组态界面


注意

- ⊙ 某些参数编辑框处（如量程）按【菜单键】可切换小数点位数。
- ⊙ 某些参数编辑框处（如量程）按【确认键】可进入辅助画面。

3.2 使用模式

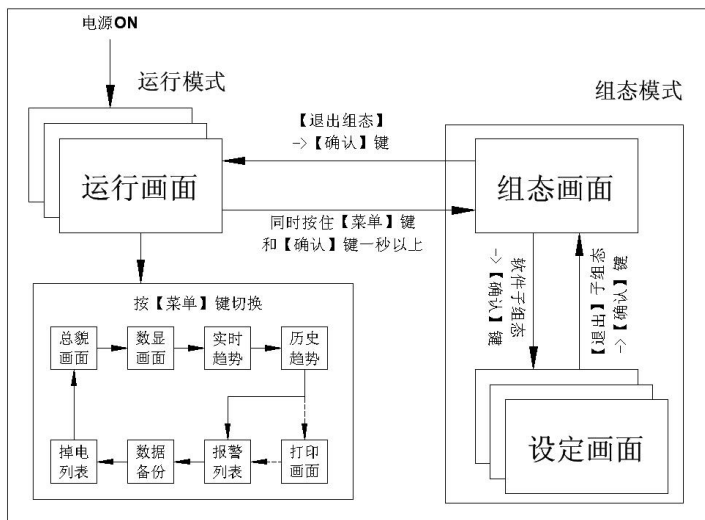


3.3 总貌画面

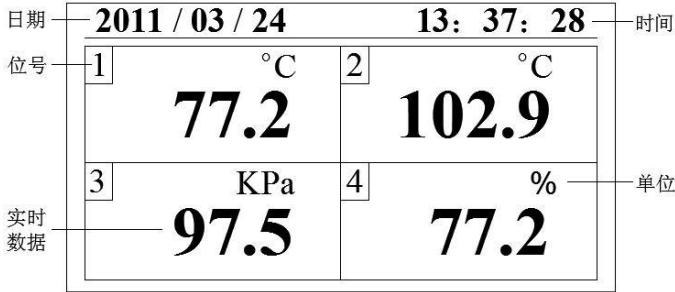

- ① 通道位号：显示通道对应的工程位号，其中 1 代表第一通道，2 代表第二通道，依次类推，固定，不可组态。
- ② 工程单位：显示该通道的工程单位，可自由组态。
- ③ 实时数据：显示该通道的工程量测量/运算数据。
- ④ 系统时间：显示系统当前时间和日期。
- ⑤ 操作：按【菜单键】切换到数显画面。


3.4 数显画面

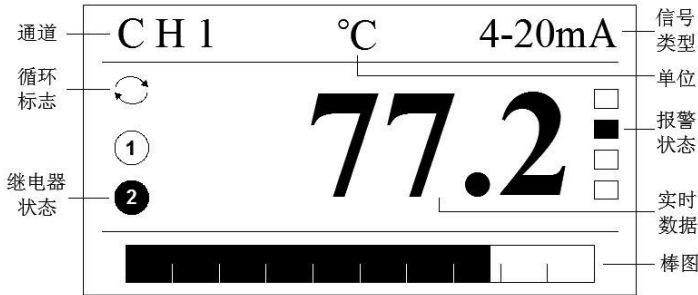

- ① 报警状态：从上到下分别是上上限 HH、上限 HI、下限 LO、下下限 LL，其中空心方框表示正常未报警，实心方框则表示超限报警。
- ② 棒图：棒图标尺长度为 10 格，填充区域表示目前数据在总量程中的所占百分量。

- ③ 通道位号：显示通道对应的工程位号，其中 CH1 代表第一通道，CH2 代表第二通道，依次类推，位号固定，不可组态。
- ④ 实时数据：显示该通道的工程量测量/运算数据。
- ⑤ 工程单位：显示该通道的工程单位，可自由组态。
- ⑥ 信号类型：当前通道一次仪表或检测元件输入的信号类型。
- ⑦ 继电器状态：继电器输出显示，其中空心圆代表相应圆圈中数值对应的继电器无动作状态，实心圆则代表相应圆圈中数值对应的继电器动作处于输出报警状态，数值 1 代表 K1 继电器，数值 2 代表 K2 继电器，以此类推。
- ⑧ 循环状态：在系统组态中开启自动切换，则循环切换各个通道的数显/曲线画面，切换间隔可调；自动切换时间为 0S 时，无显示。
- ⑨ 操作：按【方向键】切换各通道数显画面，按【菜单键】切换到实时趋势画面。


3.5 实时趋势

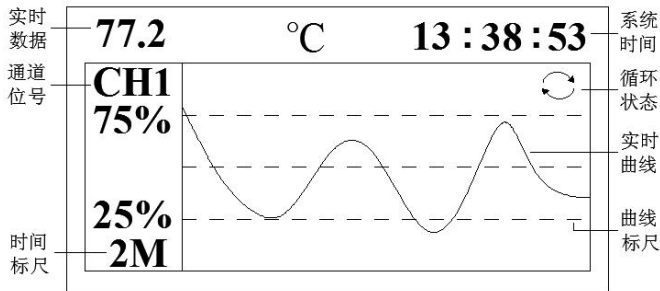

- ① 实时数据：显示该通道的工程量测量/运算数据。
- ② 通道位号：显示通道对应的工程位号，其中 CH1 代表第一通道，CH2 代表第二通道，依次类推，位号固定，不可组态。
- ③ 时间标尺：2M 表示这是一条 2 分钟的曲线段。
- ④ 实时曲线：当前测量/运算数据的显示值对应曲线最左端。
- ⑤ 曲线标尺：显示曲线的百分量标尺，对应实时曲线画面左侧的百分量值，百分量大小可调。

- ⑥ 循环状态：在系统组态中开启自动切换，则循环切换各个通道的数显/曲线画面，切换间隔可调；自动切换时间为 0S 时，无显示。
- ⑦ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标，按【向上键】或【向下键】调整数据或切换通道或切换时标，按【菜单键】切换到历史趋势画面。

3.6 历史趋势

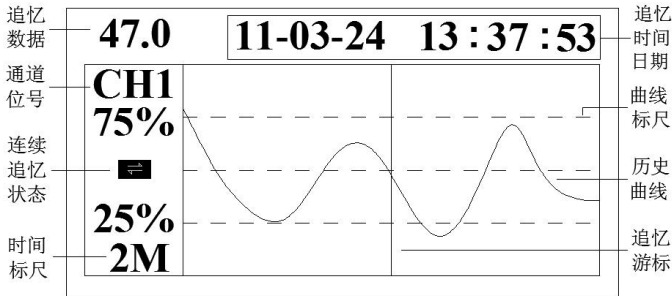

- ① 追忆数据：仪表记录当前追忆时间日期所对应的通道显示值。
- ② 显示通道对应的工程位号，其中 CH1 代表第一通道，CH2 代表第二通道，依次类推，位号固定，不可组态。
- ③ 时间标尺：2M 表示这是一条 2 分钟的曲线段。
- ④ 追忆游标：当前追忆的位置，当光标处于连续追忆状态标志时，按【确认键】可隐藏/显示游标；按【向上键】或【向下键】可实现连续并快速追忆历史曲线。
- ⑤ 定点追忆：光标处于追忆时间日期处，按【向上键】或【向下键】调节数字后再按【确认键】可实现定点追忆。
- ⑥ 曲线标尺：显示曲线的百分量标尺，对应历史曲线画面左侧的百分量值，百分量大小可调。
- ⑦ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标，按【向上键】或【向下键】调整数值或切换选择。按【确认键】执行光标所在连续追忆状态处追忆游标显隐操作或执行光标所在追忆时间处定点追忆操作，按【菜单键】切换到打印画面（若未开通打印功能则切换至报警列表画面）。

3.7 通讯组态及打印画面

3.7.1 通讯组态

『系统组态』中[通讯组态]里可设置不同的通讯方式：

方式 PC机 地址 001 停止位 2位 校验 奇 波特率 19200 退出	方式 打印机 地址 01 波特率 1200 退出
--	---------------------------------------

- ① 联机方式：含 PC 机和打印机两种方式。
- ② 联机地址：通讯联机地址是在仪表组成网络时用以区别的，它是仪表在网络中的标识。上位机软件以此来访问仪表；同一个通讯网络中本机地址可在 001~255 之间设置，不可重复。
- ③ 波特率：通讯方式为‘打印机’方式时波特率不可更改，‘PC 机’方式时波特率可选（1200、4800、9600、19200、38400、57600）。
- ④ 校验方式：无校验/奇校验/偶校验，默认奇校验。
- ⑤ 停止位：2 位/1 位，默认 2 位。

注意

- ⊙ 与上位机通讯时，联机方式需设置为‘PC 机’方式，仪表中的通讯参数（联机地址、波特率、校验方式、停止位等）需与上位机中设置相一致。
- ⊙ 本与打印机连接时，联机方式需设置为‘打印机’方式。

3.7.2 打印画面

打印画面：通讯方式为[打印机]时，依『使用模式』操作切换：

起始 11-03-24 11:55:30 结束 11-03-24 11:57:00 通道 01 间隔 1 S 类型 数据 打印	定时打印 定时 打开 间隔 1 Min 通道 01-04 正在打印
--	--

手动打印画面

定时打印画面

- ① 起始/结束时间：起始时间 < 结束时间 < 系统当前时钟时间。
- ② 通道/类型：手动打印只能打印单个通道的历史数据或曲线，定时打印可同时打印多通道的实时数据。类型分数据和曲线。
- ③ 手动打印间隔：手动打印的间隔时间，与记录间隔有关。
- ④ 定时打印间隔：定时打印的间隔时间，最小间隔 1 分钟。
- ⑤ 定时打印开启/关闭按钮：定时[打开]或[关闭]设置框处时按【确认键】开启/关闭定时打印功能，开启后不能同时进行手动打印，若要手动打印时需先关闭定时打印功能。
- ⑥ 打印状态：手动打印以进度条显示打印进度，定时打印则以文字描述显示打印进度。
- ⑦ 操作：按【左右键】移动光标，按【上下键】调整数据或切换选择，按【确认键】执行光标所在功能，按【菜单键】切换到报警列表画面。

注意

- ⊙ 当打开定时打印功能时按【向左键】或【向右键】移动光标到打印状态处时按【向上键】或【向下键】切换至[立即打印]后按【确认键】可立即启动打印（即定时打印中途可重新更改打印初始时间）。

3.8 报警列表

序号	日期	时间	报警类型
报警列表	03	03/23 19:55:03	HH
		03/23 20:27:49	CH 4
	04	03/23 20:38:25	HI
		03/23 21:41:36	CH 3
	05	03/23 23:08:11	LO
	03/23 23:12:01	CH 1	

滚动条
报警通道

- ① 报警序号：记录按时间方式排列，发生时间越近，排列越后，最多能保存 24 组报警和消报信息，单屏最多能同时显示 3 组信息。
- ② 报警通道：产生当前报警信息的通道号。

- ③ 报警类型：当前通道报警的类型，上上限报警 HH、上限报警 HI、下限报警 LO、下下限报警 LL。
- ④ 报警/消报时间：上排为报警时间，下排为消报时间，未消报时显示--/-- --:--:--。
- ⑤ 滚动条：表示当前所处页在总列表中的位置。
- ⑥ 操作：按【向上键】或【向下键】按页检索报警信息，按【菜单键】切换到数据备份画面。

3.9 数据备份

通道 01-04 设备:在线 起始 11-03-24 12:55:03 结束 11-03-24 13:17:48 文件 0324133.BIN <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-right: 5px;"></div> 备份 </div>
--

- ① 备份通道：需备份的通道数，01-01 表示只备份第 1 通道，01-04 则表示第 1-4 通道均需备份。
- ② 设备状态：显示 U 盘的状态，分在线、离线和出错状态，检测不到 U 盘显示[离线]，备份过程中出现错误显示[出错]。
- ③ 起始/结束时间：起始时间 < 结束时间 < 系统当前时钟时间。
- ④ 文件名称：备份文件的文件名称，不可更改，系统自动生成。
- ⑤ 进度条：显示当前备份过程的进度。
- ⑥ 备份/复位/完成按钮：备份启动/复位按钮、备份完成提示钮。
- ⑦ 操作：按【左右键】移动光标，按【上下键】调整数据或切换选择，按【确认键】执行光标所在功能，按【菜单键】切换到掉电列表画面。

注意

- ⊙ 当光标处于[起始]或[结束]时间设置框时，按【确认键】可进行快速跳跃。

- ⊙ 如中途出现错误或需重新开始拷贝，可将光标停留在[备份]按钮，按【上下键】选择成[复位]，按【确认键】即可重新检测存储设备再行操作。

3.10 掉电列表

	序号	日期	时间	
掉电列表	03	11/03/22	09:42:46	滚动条
		11/03/22	09:45:07	
	04	11/03/22	17:38:25	
		11/03/23	08:51:36	
	05	11/03/23	16:17:11	
		11/03/23	16:29:51	

- ① 序号：记录按时间方式排列，发生时间越近，排列越后，最多能保存 24 组掉/上电时间信息，单屏最多能同时显示 3 组信息。
- ② 掉电/上电时间：上排为掉电时间，下排为上电时间。
- ③ 滚动条：表示当前所处页在总列表中的位置。
- ④ 操作：按【向上键】或【向下键】按页检索掉电信息，按【菜单键】切换到总貌画面。

第四章 组态及辅助操作

4.1 组态及系统组态



组态画面



系统组态

4.1.1 组态

- ① 同时按住【退出键】和【菜单键】一秒以上，可进入『组态』入口，按【退出键】退回到总貌画面，子组态间按【方向键】切换光标。
- ② 『组态』初始密码为 00 00 00，输入正确密码后按【确认键】可进入分级菜单，再选择相应的子组态入口进行组态设置，'*' 未消失代表密码错误或未进行确认，密码错误则不能进入组态画面。
- ③ 『组态』采用分级菜单式结构，具有组态登录密码输入、系统组态、输入组态、输出组态、退出组态等功能。
- ④ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标，按【确认键】执行光标所在功能。

4.1.2 系统组态

处于[组态]画面中移动光标到[系统]入口，按【确认键】进入[系统组态]，画面介绍如下：

- ① 时间设定：设置仪表的系统日期和时间。
- ② 用户密码：设置用户管理组态权限密码。

- ③ 记录间隔：可设置为 1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240 秒。记录间隔越大，记录时间越长，反之，记录间隔越小，记录时间越短。一般情况下，被测信号变化较快时，记录间隔要选得小些。相反，被测信号变化较缓慢时，记录间隔可以选得大些。
- ④ 循环切换：用于实时/历史趋势、数显等画面中各通道间循环切换，初始为 0S，代表不循环切换，按【确认键】可进入『辅助界面』进行参数快速更改操作。
- ⑤ 冷端补偿：包含设定和外部两种模式。当光标停留在[冷端]处时，按【确认键】可进入『冷端设置』组态进行两种模式的选择，[设定]模式下冷端定值补偿，设定值数值可调节，[外部]模式下系统自动捕捉冷端温度，出厂默认为[外部]模式。
- ⑥ 系统维护：[清除掉电列表]或[清除报警列表]或[恢复默认设置]等系统维护功能，系统维护一旦确认操作将清除相关数据或恢复出厂设置，过程不可逆，请谨慎操作。
- ⑦ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标，按【向上键】或【向下键】切换选择或调整数值，按【确认键】执行光标所在功能或编辑光标所在数据。

注意

- ⊙ 用户密码是进入组态修改参数的唯一密码，丢失后无法进入组态修改参数，用户在购买仪表后应尽快修改密码，并妥善保管，若不幸丢失请及时与供货商或我公司取得联系。
- ⊙ 出厂设置将初始化所有组态信息并清除仪表中的所有存储数据，包括历史数据、掉电列表、报警列表等，请谨慎操作。

4.2 输入组态

处于[组态]画面中移动光标到[输入]入口，按【确认键】进入[输入组态]，画面介绍如图所示：

通道	01	类型	4-20mA
报警	是	单位	°C
量程	0.0	~	100.0
调整	0.0	滤波	0 S
复制		粘贴	退出

- ① 通道序号：通道序号受硬件限制。
- ② 信号类型：支持万能模拟量如 4-20mA、0-20mV 等信号输入，设定信号类型时需和一次仪表或检测元件的信号相一致。
- ③ 工程单位：用户自定义的工程单位，与测量信号计算无关。
- ④ 量程范围：用户自定义量程范围，分上限与下限，可自由组态。修改量程上下限数字时，按【确认键】可进入『辅助界面』进行参数快速更改操作。
- ⑤ 小数点位：处于量程范围设置框时按【菜单键】切换小数点位数。
- ⑥ 线性调整：允许用户调整显示值的偏差值，显示数据=测量数据+调整值。
- ⑦ 滤波时间：滤波时间的设置有助于提高信号的平滑程度，滤波时间越长信号越平滑但响应越慢。
- ⑧ 复制粘贴：复制当前通道参数，切换通道序号粘贴到另一通道。
- ⑨ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标，按【向上键】或【向下键】切换选择或调整数值，按【确认键】执行光标所在功能或编辑光标所在数据，按【菜单键】切换小数点位数。

4.2.1 报警组态

HH:	100.0	触点:	无
HI:	90.0	触点:	02
LO:	10.0	触点:	01
LL:	0.0	触点:	无
回差:	1.0%		退出

- ① 报警阈值: 报警产生的阈值, 值必须在通道量程范围内, 实际数据在超过相应限值与回差的和或差时, 才会产生或消除报警信号。本仪表分上上限 (HH)、上限 (HI)、下限 (LO)、下下限 (LL) 4 大类。
- ② 报警触点: 继电器编号, 如触点 01 代表 01 号继电器。当信号值超出报警设定值时, 与该触点号对应的继电器就会动作, 触点闭合。若选择“无”, 表示无论信号是否超限, 继电器都不动作, 但在报警列表中仍有报警记录。
- ③ 报警回差: 防止当信号在报警阈值附近振荡时, 继电器频繁动作, 它可以为报警的发生值和解除值设定一个差值 (滞后), 例如设置的量程范围为 0~100, 高报警点为 80, 低报警点为 20, 设置报警回差是 5.0%, 则当发生了高报警以后, 仪表在测量值小于 $80-100*5%=75$ 时, 才撤销此次报警, 同理, 当发生了低报警以后, 仪表在测量值大于 $20+100*5%=25$ 时, 才撤销此次报警。

4.3 输出组态

处于[组态]画面中移动光标到[输出]入口,按【确认键】进入[输出组态],画面介绍如图所示:

通道	04	类型	AO
作用	正		
量程	0.0	~	100.0
信号来源	CH1		
			退出

- ① 通道序号: 输出通道的序号, 可选择的通道数目受硬件限制。
- ② 输出类型: 变送输出通道的输出信号类型, 固定为 AO 的 4-20mA 类型。
- ③ 信号来源: 指定当前变送输出通道输出值的来源采样通道。
- ④ 正反作用: 模拟量输出 (AO) 在正作用下, 默认变送量程时, 变送范围上限对应输出电流上限, 变送范围下限对应输出电流下限; 在反作用下, 变送范围上限对应输出电流下限, 变送范围下限对应输出电流上限。
- ⑤ 来源范围上下限: 用户自定义, 信号来源通道【采样通道】的变送输出范围上下限。修改来源范围上下限数字按【确认键】可进入『辅助界面』进行参数快速更改操作。
- ⑥ 操作: 按【向左键】或【向右键】移动光标, 按【向上键】或【向下键】调整数值或切换选择, 按【确认键】执行光标所在功能或编辑光标所在数据。

4.4 辅助界面

5.873
范围: 0.000 ~ 9.999
确认 取消

5186
出错! 超出参数范围
确认 取消

辅助界面

部分参数可进入辅助界面进行快速编辑，辅助界面如上图所示，辅助界面主要用于报警上下限设置、量程上下限设置等，进入辅助界面（处于相应参数设置框时按【确认键】即可进入辅助界面）可快速地调节多位数数值，一旦设置的数值超出可设置范围时，系统会提示超出参数可设范围，按键操作参考 3.1[键盘功能]。

第五章 故障分析及排除

本无纸记录仪采用了先进的生产工艺，出厂前进行了严格的测试，大大提高了仪表的可靠性。常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的。下表是仪表在日常应用中的一些故障想象及处理措施：

故障现象	原因分析	处理措施
仪表通电不工作	<ol style="list-style-type: none"> 1》电源线接触不良 2》电源开关未闭合 	检查电源
信号显示与实际不符	<ol style="list-style-type: none"> 1》组态中信号设定有误 2》接线错误 	<ol style="list-style-type: none"> 1》检查组态 2》检查信号线
报警输出不正常	<ol style="list-style-type: none"> 1》报警极限设置错误 2》报警点被其它通道共享 	<ol style="list-style-type: none"> 1》重新设定极限值 2》取消其它报警点
配电输出遇到问题	<ol style="list-style-type: none"> 1》变送器与仪表接线错误 2》多个变送器供电超过本仪表标配的配电（配电$\leq 30\text{mA}$） 3》配电时数字信号与模拟信号共地产生干扰 	<ol style="list-style-type: none"> 1》正确接线 2》使用外部供电或返厂定制最大负载 3》使用独立供电或返厂定制
USB 转存失败	<ol style="list-style-type: none"> 1》起始和终止时间设置有误 2》U 盘格式不正确 3》U 盘不兼容 4》U 盘剩余空间不足 5》备份过程中误操作 	<ol style="list-style-type: none"> 1》正确设置时间 2》格式化 U 盘到 FET32 3》使用正版可兼容 U 盘 4》使用更大容量 U 盘或清理 U 盘内多余的文件 5》正确操作
USB 转存文件中无数据或显示不正常	<ol style="list-style-type: none"> 1》用户选择的时间段无数据 2》用户更改过系统时间 3》用户更改过信号类型 4》用户设置的记录间隔太大，备份的时间却很短 5》U 盘不兼容 6》数据时间段过长，超出了上位机软件最大读取时间域 	<ol style="list-style-type: none"> 1》选择有数据段的时间 2》擦除一次数据区 3》对数据记录无影响 4》记录间隔设小点或备份时间长一点 5》使用正版可兼容 U 盘 6》需备份数据的时间段设小一点，分段分批备份
通讯不上	<ol style="list-style-type: none"> 1》通讯电缆线没接好 2》通讯参数设置错误 3》通讯串口设置错误 	<ol style="list-style-type: none"> 1》正确连接通讯线 2》记录仪和 PC 机通讯参数设置相一致 3》设置正确的通讯 COM 口（确认未被其他程序占用）
输出遇到问题	<ol style="list-style-type: none"> 1》变送输出不来 	检查信号来源是否已开通

第六章 服务指南

尊敬的用户：您好！感谢您选择了本系仪表。本公司将以优质的服务答谢您对我公司的信任。初次使用本系仪表，首先核对产品的实际配置与仪表配置单是否一致，随机资料、配件等装箱物品是否齐全。如有异议请先与我们联系。

■ 注意事项

- ◎ 读随机资料：请认真阅读随机资料和保修原则，并完整收存。
- ◎ 在购机后，妥善保管好购机发票。

■ 保修原则

➤ 维修周期

自收到产品之日起五个工作日。

➤ 维修费用

- ◎ 本系列单色无纸记录仪免费保修期为壹年（产品质量问题）。
- ◎ 保修期自用户购买之日起计算，以用户的购买发票（注明产品型号、主机序列号）或复印件为凭证。若无法提供发票者，则依我公司出品之日起计算。
- ◎ 保修期内，由于客户使用不当而损坏的产品，或客户已开启产品合格封条，需收一定费用。产品修复后，可免费保修半年。


➤ 客户须知

- ◎ 请务必将产品寄回，并附带产品故障说明，帮助工程师尽快修复。
- ◎ 请准确填写电话/传真号码，通讯地址及联系人，以便维修品返还。
- ◎ 若您希望工程师去现场进行维修，则须负担由此产生的费用。
- ◎ 公司一般以快件方式送回（不附保险），若需以其他方式运输，请在表内注明，并支付相关费用。

附录一 带打印一体记录仪附加说明

附录 1.1 仪表尺寸

带打印一体无纸记录仪外形及开孔尺寸如下图所示：

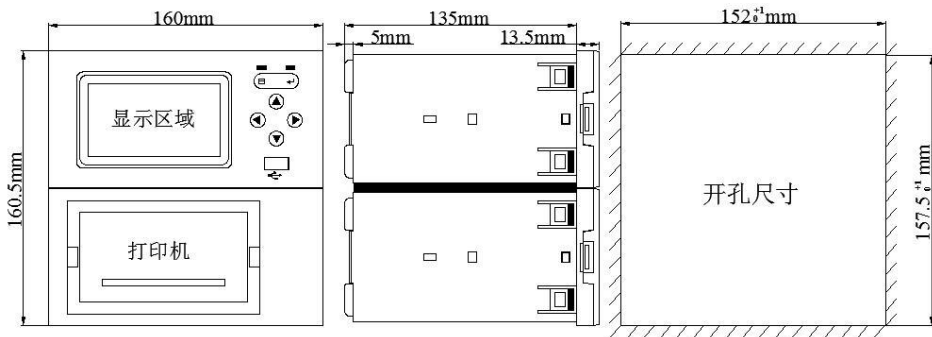

附录 1.2 接线示意图

带打印一体无纸记录仪端子接线示意如下图所示：

1B	1C	1D	2B	2C	2D	3B	3C	3D	4B	4C	4D	PI/AO	PI/AO
[供电]		[通信接口]				[开关]		[开关]		[注意安全! 电源220V]		[地]	
NC	PW+	PW-	A/TX	B/RX	GND	K1	K1	K2	K2	AC-L	AC-N	地	NC
NC	NC	NC	TXD	RXD	GND	NC	NC	NC	NC	AC-L	AC-N	地	NC
NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

注意


- ⊙ 上述图示中上排 A/TX、B/RX、GND、AC_L（直流供电时则为正端）、AC_N（直流供电时则为负端）接线端子处需用导线分别连接到下排 TXD、RXD、GND、AC_L、AC_N 处。

附录 1.3 参数设置

● 示例设置测量温湿度相关参数

设定项目	说明	图中标号
系统组态	用户密码 123456, 记录间隔 4S	①
通讯组态	打印机方式, 仪表地址 001	②
温度输入通道	4-20mA 信号, 0.0~50.0℃	③
湿度输入通道	4-20mA 信号, 0.0~100.0%RH	④

同时按住【菜单键】和【确认键】一秒及以上登陆组态, 输入正确密码解密后按图示标号顺序逐次进入[系统]、[通讯]、[输入]组态中设置好相应的参数后退出:

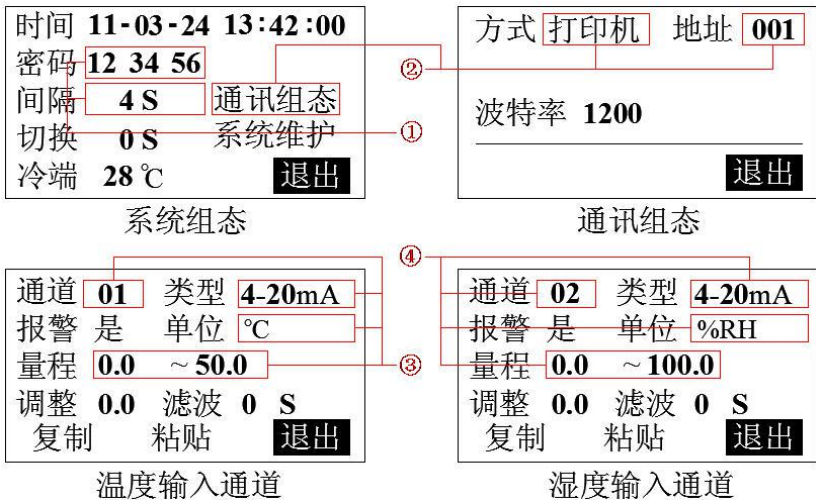

注意

- ① 用户密码可自定义设定, 记录间隔根据现场需求进行设定, 若含报警功能时, 则在光标停留在[报警]设置框时按【确认键】进入设置相关参数, 具体详见 4.2.1[报警组态]。

附录 1.4 打印操作

● 示例定时打印温湿度通道数据操作

操作项目	说明	操作步骤
打开定时打印		①
设置定时间隔	每 5 分钟定时打印一次	②
设置打印通道	温湿度 2 个通道	③

第①步：系统处于总貌画面时按【菜单键】切换至定时打印画面，按【左右键】移动光标至[定时]设置框处按【上下键】切换至[打开]后按【确认键】开启定时打印（定时打印打开后不可切换至手动打印画面）

第②步：按上述示例设置定时打印间隔为 5min

第③步：按上述示例设置打印通道为 01-02。设置完后系统即可每 5 分钟打印一次温湿度通道数据

注意

- ⊙ 当打开定时打印功能时按【左右键】移动光标到打印状态处时按【上下键】切换至[立即打印]后按【确认键】可立即启动打印（即定时打印中途可重新更改打印初始时间）。

● 示例手动打印温度通道曲线操作

操作项目	说明	操作步骤
关闭定时打印		①
设置打印时间	起始<结束<系统时间	②
设置打印参数	打印温度通道曲线，间隔 2S	③

第①步：处于定时打印画面时按【左右键】移动光标到[定时]设置框处按【上下键】切换至[关闭]后按【确认键】关闭定时打印，接着再按【菜单键】切换至手动打印画面

第②步：按需设置相应的打印时间范围

第③步：按上述示例设置通道 01，2S 间隔，打印类型选曲线后移动光标到[打印]按钮框处按【确认键】进行手动打印